


VB	x	y
VB01	1000659.80	642203.60
VB02	1000673.30	642189.00
VB03	1000660.70	642232.40
VB04	1000714.30	642254.60
VB05	1000661.10	642207.10
VB06	1000663.60	642201.80
VB07	1000674.50	642200.80
VB08	1000712.50	642215.30
VB10	1000671.70	642207.20
VB11	1000702.00	642231.30
VB12	1000707.30	642236.50
VB13	1000720.30	642252.00
VB14	1000728.80	642256.50
VB15	1000738.00	642258.70
VB16	1000656.90	642256.00
VB17	1000758.40	642258.30
VB18	1000757.60	642253.40
VB20	1000736.00	642260.80
VB21	1000727.30	642257.10
VB22	1000736.20	642225.40
VB23	1000746.50	642226.20
VB24	1000755.40	642226.00
VB25	1000752.60	642244.00
VB26	1000741.80	642261.60
VB30	1000687.40	642219.70
VB31	1000703.00	642232.30
VB32	1000716.30	642247.20
VB33	1000732.40	642257.40
VB34	1000740.50	642258.30
VB35	1000728.80	642234.60

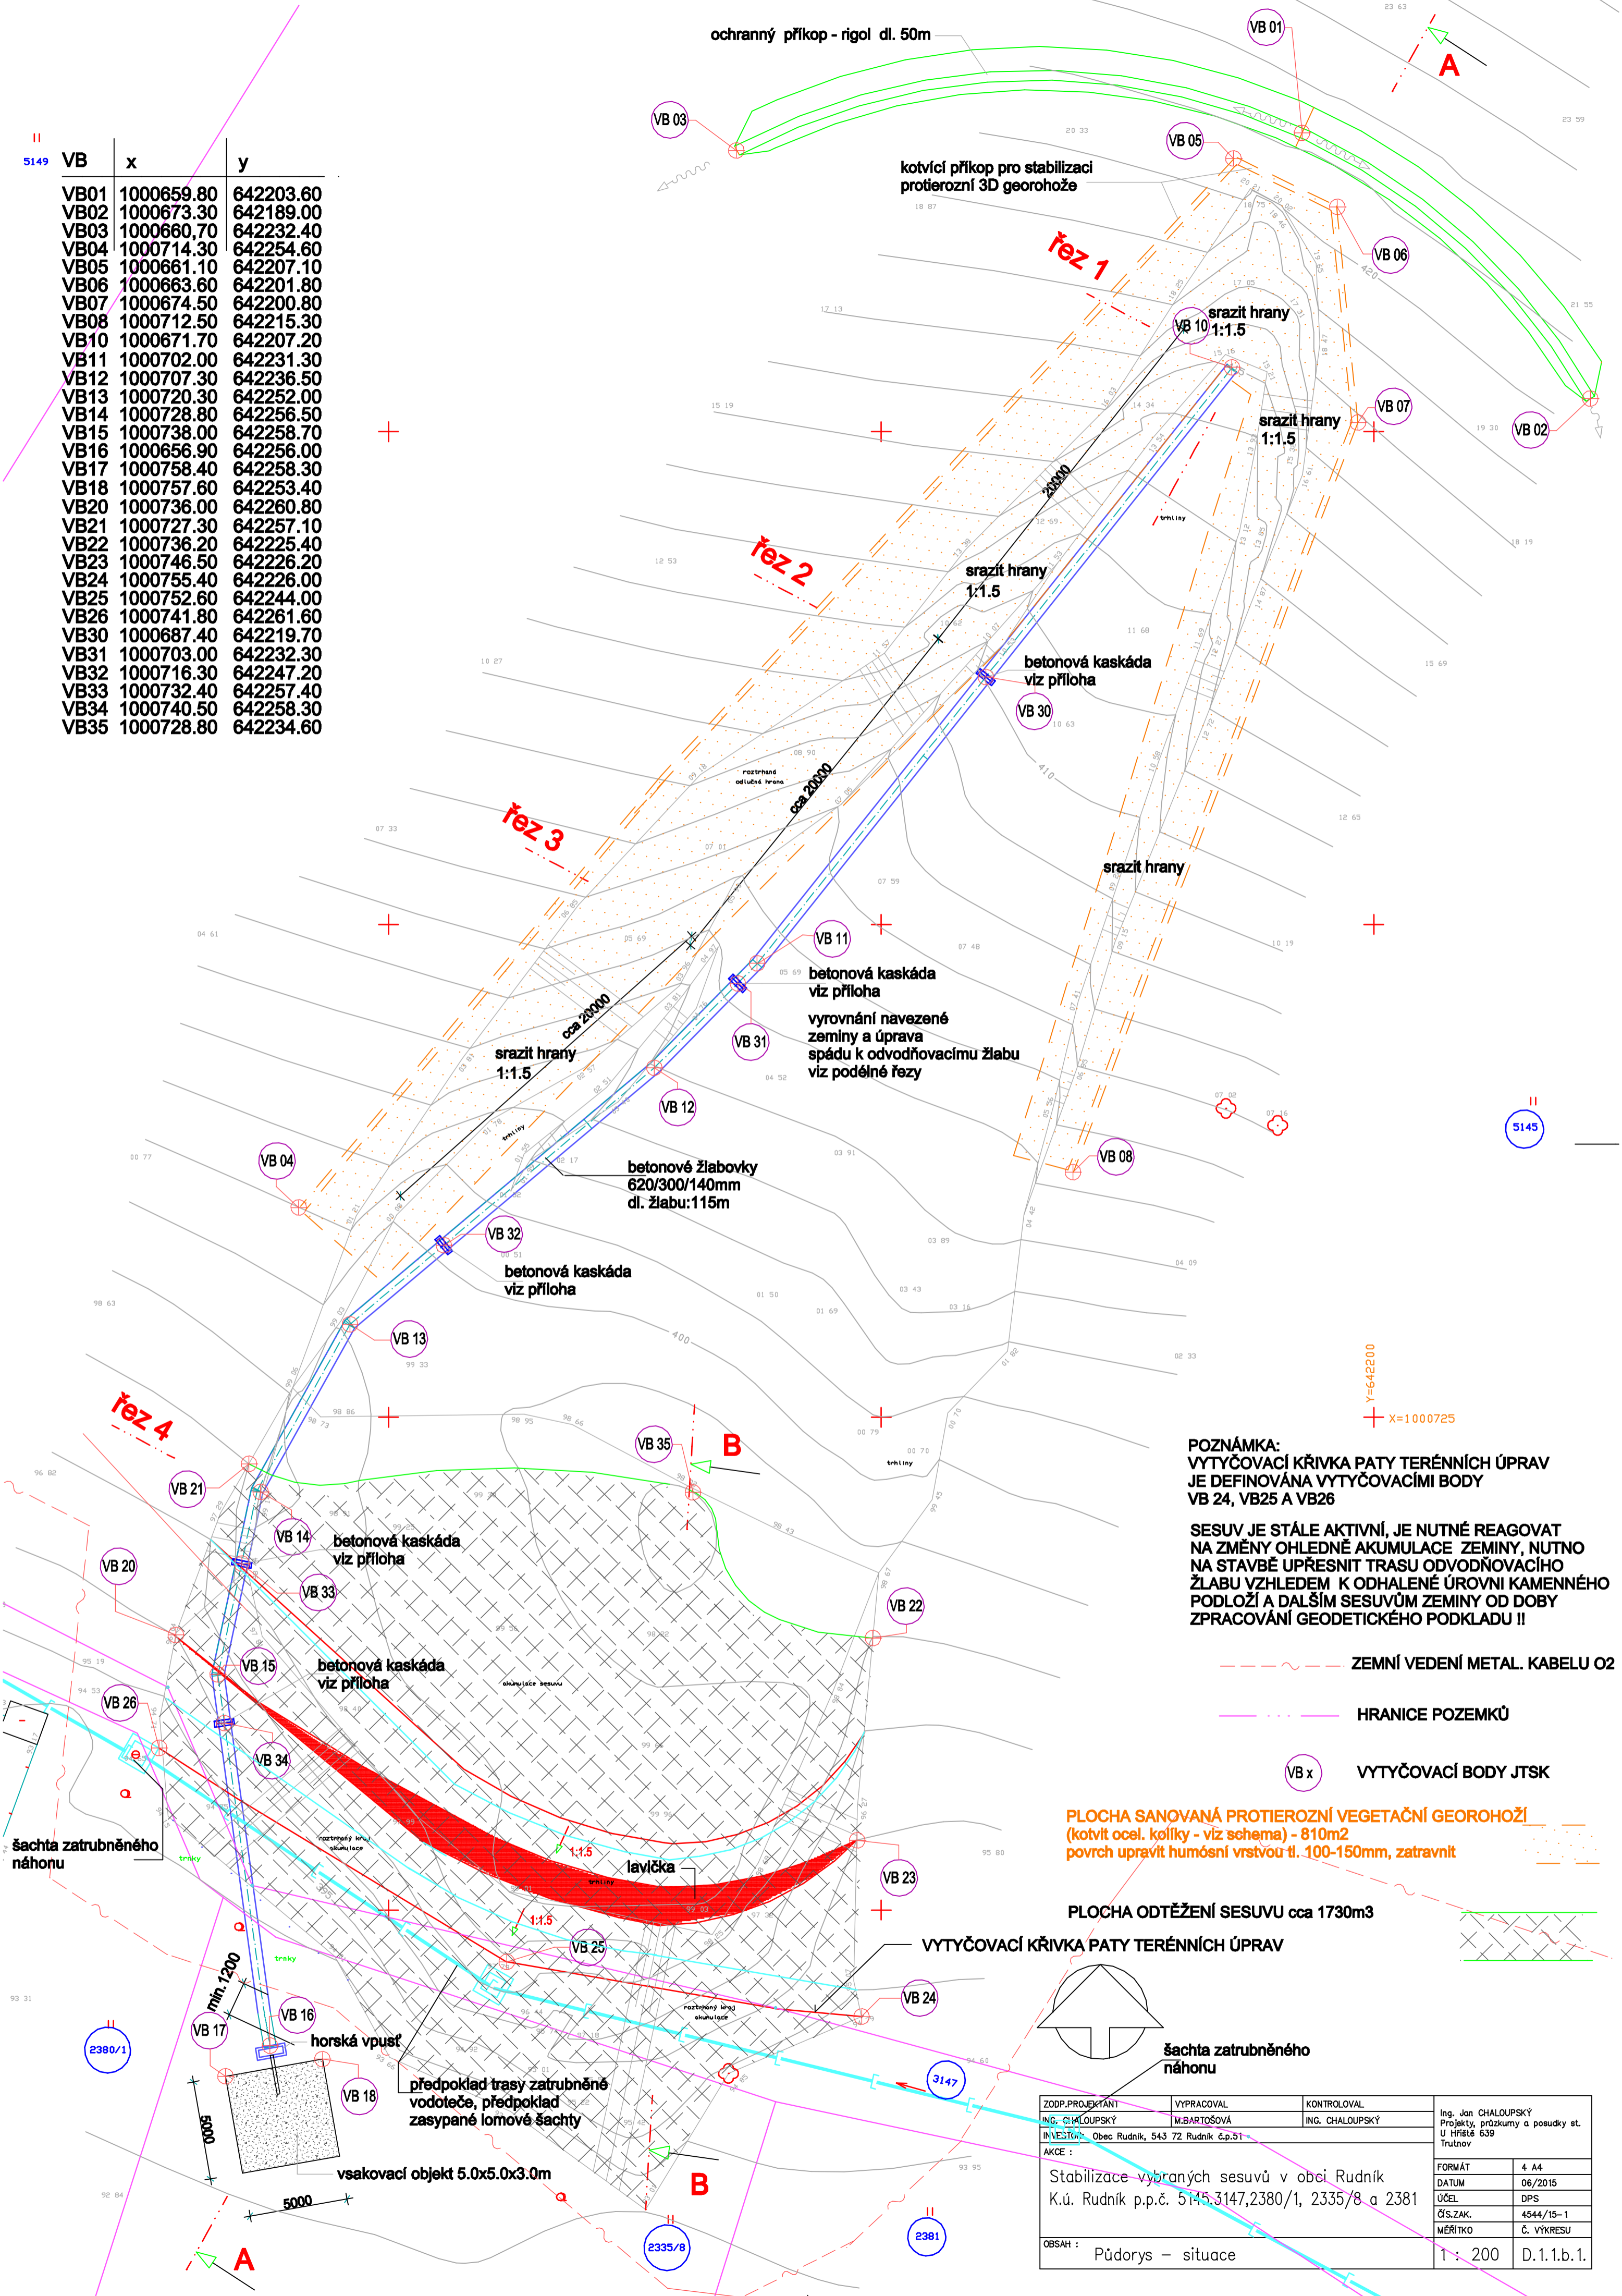

POZNÁMKA:
 VYTYČOVACÍ KŘIVKA PATY TERÉNNÍCH ÚPRAV
 JE DEFINOVÁNA VYTYČOVACÍMI BODY
 VB 24, VB25 A VB26


**SESUV JE STÁLE AKTIVNÍ, JE NUTNÉ REAGOVAT
 NA ZMĚNY OHLEDNĚ AKUMULACE ZEMINY, NUTNO
 NA STAVBĚ UPŘESNIT TRASU ODVODŇOVACÍHO
 ŽLABU VZHLEDNĚM K ODHALENÉ ÚROVNI KAMENNÉHO
 PODLOŽÍ A DALŠÍM SESUVŮM ZEMINY OD DOBY
 ZPRACOVÁNÍ GEODETICKÉHO PODKLADU !!**

- ZEMNÍ VEDENÍ METAL. KABELU O2
- HRANICE POZEMKŮ
- VYTYČOVACÍ BODY JTSK

PLOCHA SANOVANÁ PROTIEROZNÍ VEGETAČNÍ GEOROHOŽÍ
 (kotvit ocel. kolíky - viz schema) - 810m²
 povrch upravit humósní vrstvou tl. 100-150mm, zatravnit

PLOCHA ODTĚŽENÍ SESUVU cca 1730m³

VYTYČOVACÍ KŘIVKA PATY TERÉNNÍCH ÚPRAV

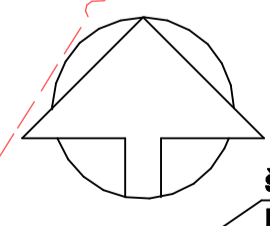

šachta zatrubněného náhonu

ZODP.PROJEKTÁNTI ING. CHALOUPSKÝ	VYPRACOVAL M.BARTOŠOVÁ	KONTROLOVAL ING. CHALOUPSKÝ	Ing. Jan CHALOUPSKÝ Projekt, průzkumy a posudky st. U Hřbitě 639 Trutnov
INVESTOR Obec Rudník, 543 72 Rudník č.p.51	AKCE Stabilizace vybraných sesuvů v obci Rudník K.ú. Rudník p.p.č. 5145/3147,2380/1, 2335/8 a 2381		FORMÁT 4 A4
OBSAH Půdorys - situace			DATUM 06/2015
			ÚČEL DPS
			ČÍS.ZAK. 4544/15-1
			MĚŘÍTKO Č. VÝKRESU
			1 : 200 D.1.1.b.1.